

**Dates**  
 Réception Autorité Territoriale : 26/02/2018  
 Information du CT / CHSCT :

Récapitulatif des risques identifiés lors des inspections et propositions de l'ACFI										Plan d'actions de la collectivité			
Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable	
		Observations	Nature du risque / Thématique	Illustration page	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques					
Hôtel de ville, Ateliers municipaux, Ecole, Salle des fêtes	09/02/2018	Ateliers municipaux : Certaines échelles et escabeaux sont défectueux.	Chute de hauteur	11	1	/	Mettre au rebut les échelles et escabeaux défectueux.	Remplacer toutes les échelles et escabeaux défectueux par des éléments appropriés et équipés de dispositif antidérapant, une PIRL (Plate-forme individuelle roulante/légère) pourrait être une solution		Changer les échelles et escabeaux par du matériel aux normes	6 mois		
		Elagage : absence des EPI réglementaires.	EPI – vêtements de travail	17	1	Sensibiliser les agents aux risques lors de l'élagage et sur l'importance de porter les EPI adéquat.	Veiller au port des EPI, à leur entretien et au remplacement en cas de détérioration.	Fournir aux agents des manchettes de protections et pantalon anti-coupure adaptés aux travaux d'élagage et tronçonnage.		Achat de vêtements aux normes et renouvellement si besoin	sept-18		
		Ateliers municipaux : la disqueuse n'est pas équipée de carter de protection.	Machines	19	1	/	Echanger avec les agents sur la nécessité d'un autre matériel permettant de ne pas modifier la disqueuse pour effectuer les tâches demandées.	Equiper la disqueuse d'un carter de protection.		Voir si possibilité de remettre un carter de protection ou remplacement par une disqueuse sécurisée	6 mois		
		Ateliers municipaux : Aucun agent ne possède d'habilitation électrique, alors que des petits travaux sont effectués.	Electricité	15	1	Former les agents à une habilitation électrique correspondantes aux interventions électriques effectuées dans la collectivité.	Fournir aux agents habilités, un titre d'habilitation. Dans l'attente éviter tout travaux électriques.	Suivant l'habilitation, fournir aux agents le matériel adéquat aux missions pouvant être exercées. (Bottes isolantes, gants isolants, tournevis isolé, ...)	x	Faire passer l'habilitation électrique aux agents par le CNFPT	2019		
		Atelier municipaux, espace de stockage : Les linteaux des portes sont trop bas.	Circulation et matérialisation des lieux de travail	13	2	/	/	Mettre en place des dispositifs antichoc sur les linteaux (mousse)		Équiper de protection en mousse le linteaux entrée sous atelier	sept-18		
		Salle des fêtes, local électrique : Les linteaux des portes sont trop bas.	Circulation et matérialisation des lieux de travail	13	2	/	/	Mettre en place des dispositifs antichoc sur les linteaux (mousse)		Équiper de protection en mousse le linteaux local entretien salle des fêtes	sept-18		
		Élingues : Stockage inadapté pour ce type de matériel.	Équipement de levage	17	2	/	/	/	Stocker les élingues dans un endroit propre, sec et approprié à cet effet.		Ranger les élingues dans l'armoire en bois de l'atelier	immédiat	
		Hôtel de ville : En cas d'agression ou de violence, l'agent de la mairie et de l'agence postale communale ne peuvent pas communiquer entre eux.	Psychosociaux	21	2	/	/	/	Prévoir un raccourci sur les téléphones entre les deux postes de travail permettant un appel rapide en cas d'agression.	x	Configuration des téléphones avec des touches raccourcies	immédiat	

Dates

Réception Autorité Territoriale : 26/02/2018

Information du CT / CHSCT :

**Centre de Gestion de la Fonction  
Publique Territoriale des  
Pyrénées-Orientales**

---  
Service hygiène et sécurité



**Commune de Llauro**

Récapitulatif des risques identifiés lors des inspections et propositions de l'ACFI									Plan d'actions de la collectivité			
Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Déjà identifié N-1	Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable
		Observations	Nature du risque / Thématique	Illustration page	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques				
		Agence postale communale, hall : BAES défaillant	Incendie - Explosion	23	2	/	/	Remplacer la veilleuse grillée du BAES.		Intervention de la société AZ INCENDIE	sept-18	
Hôtel de ville, Ateliers municipaux, Ecole, Salle des fêtes	09/02/2018	Hôtel de ville, agence postale communale et école, hall : Absence d'ouverture rapide sur les issues de secours.	Incendie - Explosion	23	2	/	/	Installer un dispositif d'ouverture rapide sans clé sur les dégagements principaux.		Intervention entreprise de menuiserie	1 an	
		Document unique : Le plan d'action est trop complet.	Base réglementaire	7	3	/	Réduire le nombre d'action et prioriser celles qui pourront être menées dans les années à venir.	/		Revoir le document	2 mois	
		Les indicateurs RPS : Les années 2016 et 2017 ne sont pas renseignées.	Base réglementaire	7	3	/	Recenser les indicateurs RPS des années 2016 et 2017 dans le document unique	/		Revoir le document	2 mois	
		Hôtel de ville : Absence du registre « santé-sécurité au travail ».	Base réglementaire	9	3	Expliquer aux agents l'utilité de ce registre.	Mettre en place un registre de santé et sécurité au travail.	/		Réunion d'information et création du registre	2 mois	
		Hôtel de ville : Absence du registre « droit d'alerte et de retrait ».	Base réglementaire	9	3	Expliquer aux agents l'utilité de ce registre ainsi que la procédure Danger Grave et Imminent (DGI).	Mettre en place un registre de droit d'alerte et de retrait.	/		Réunion d'information et création du registre	2 mois	
		Ateliers : Absence de vestiaire.	Hygiène	17	3	/	/	Prévoir une extension dans le prolongement du local actuel afin de disposer des armoires « vestiaire » double compartiment pour chaque agent.		Travaux d'extension en dur à prévoir et armoires à double compartiment à acheter	2 ans	

**Signature de l'Autorité territoriale**  
**Cachet de la collectivité**